

T.I. Nr.: 2015 - 06 Aktualisiert: -	Thema: Software V2.14
---	------------------------------

Datum: 13.04.2015	Priorität	Handlungsbedarf
Betroffene Maschinen: SCP	<input type="checkbox"/> Hoch	<input type="checkbox"/> Schnellstmögliche Aktion
Ab Seriennummer: 1512...	<input checked="" type="checkbox"/> Mittel	<input checked="" type="checkbox"/> Bei nächstem Besuch der Maschine
Ab Datum: KW 12	<input type="checkbox"/> Niedrig	<input type="checkbox"/> Nur Information

SOFTWARE V2.14

Hinweis zur Fehlerbehebung in Softwareversion V2.14 für Schaerer Coffee Prime:
Betrifft nur Schaerer Coffee Prime mit neuer Tropfschale (Hergestellt ab KW 34/2014).
Wird die SCP mit der Ablaufvariante "Tropfschale" betrieben kann es vorkommen, dass der kapazitive Sensor welcher den Füllstand der Tropfschale überwacht, zu schnell die Meldung "Bitte Tropfschale leeren" ausgibt. Mit der TI 2014-29 wurde darüber informiert, dass der Tropfschalensensor per Software deaktiviert werden soll.
Mit neuer Software ist die Verzögerung des Sensorsignal von 3 auf 10 Sekunden erhöht worden und somit die Problematik einer Falschmeldung behoben. Der Tropfschalensensor kann nach dem Softwareupdate wieder eingeschalten werden.



Die Software und die Programmieranleitung können im Media Center (www.schaerer.com/member) heruntergeladen werden (Login notwendig).

(EN) This page is intentionally left empty.

(DE) Diese Seite wurde absichtlich frei gelassen.

(FR) Cette page est laissée vide intentionnellement.

(ES) Esta página se ha dejado en blanco intencionalmente