

N° d'I. T. : 2015 - 06 Mise à jour : -	Sujet : Logiciel V2.14
---	------------------------

Date : 13/04/2015	Priorité	Action nécessaire
Machines concernées : SCP	Élevée	Intervention la plus rapide possible
À partir du numéro de série : 1512...	X Moyenne	X Lors de la prochaine visite de la machine
À partir de : SC 12	Faible	Uniquement à titre d'information

LOGICIEL V2.14

Information sur l'élimination d'une erreur sur la version V2.14 de la Schaerer Coffee Prime :

Ne concerne que la Schaerer Coffee Prime équipée du nouveau bac collecteur (fabriquée à partir de la semaine 34/2014).

Si la SCP fonctionne avec le type d'écoulement « bac collecteur », il peut arriver que le capteur capacitif qui surveille le niveau du bac collecteur, émette le message « Vider le bac collecteur » trop rapidement. Dans la fiche I. T. 2014-29, nous vous avons informé que le capteur du bac collecteur devait être désactivé au moyen du logiciel.

Dans le nouveau logiciel, la temporisation du signal du capteur a été augmentée de 3 à 10 secondes ce qui élimine le problème d'un message erroné. Après la mise à jour du logiciel, le capteur du bac collecteur peut de nouveau être activé.



Vous pouvez télécharger le logiciel et le manuel de programmation dans le centre des médias (www.schaerer.com/member) (vous devez vous connecter).

(EN) This page is intentionally left empty.

(DE) Diese Seite wurde absichtlich frei gelassen.

(FR) Cette page est laissée vide intentionnellement.

(ES) Esta página se dejado en blanco intencionalmente.