



Verhelpen van storingen

Kometa


Storing	Displaymelding 00010 Storing Espressogroep
Oorzaak	De brewer (espresso zetgroep) functioneert niet correct
Actie	Controleer en corrigeer indien van toepassing, en reset de machine door deze uit- en aan te schakelen.

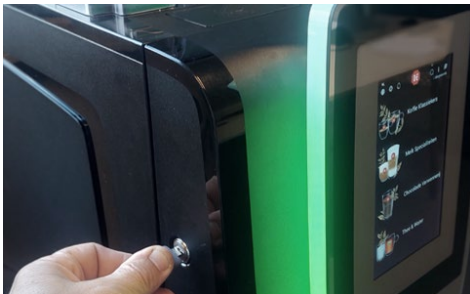


Open de machine deur.

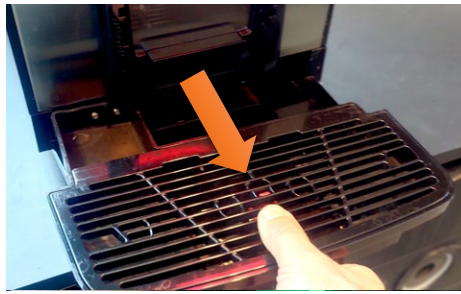


Neem de lekbak uit de machine.

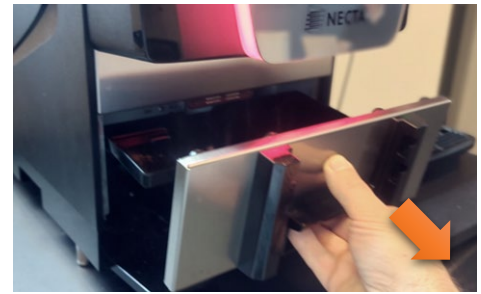

Neem de afvalbak uit de machine.

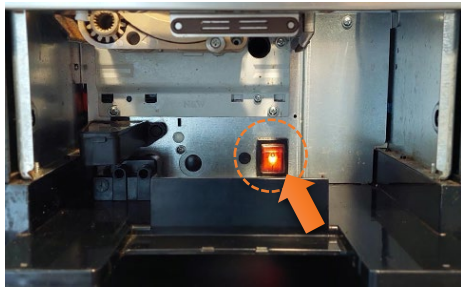


Schakel de machine uit.

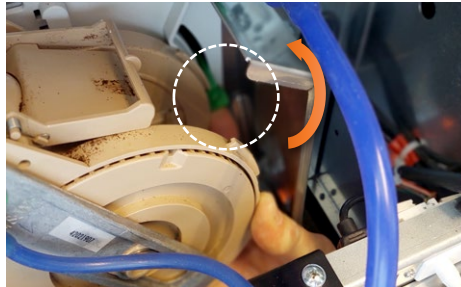


Controleer of de espresso zetgroep goed aangedrukt en rechtstandig op het frame is gemonteerd.


Ontgrendel zo nodig de espressogroep (beweeg de groene hendel omhoog), en plaats de espressogroep rechtstandig, goed aangedrukt op het frame.

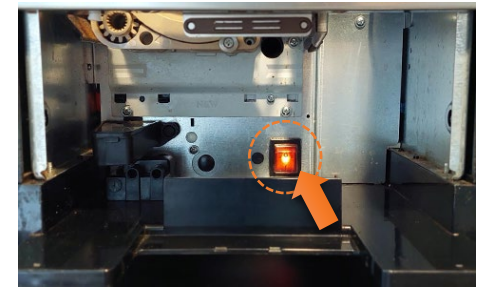

Schakel de machine weer aan. De zetgroep wordt hiermee geïnitieerd.

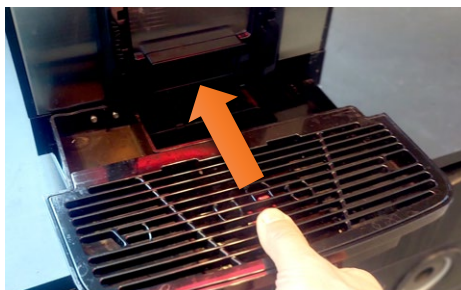

Plaats afvalbak en lekbak terug.

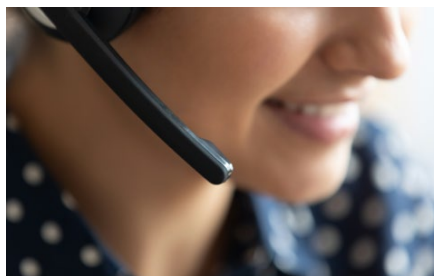

Houdt de storing aan, of keert deze na enige tijd terug? Neemt u dan a.u.b. contact op met de helpdesk.